

Весовые терминалы СКИ. Руководство по эксплуатации.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: sec@nt-rt.ru

www.scale.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

Содержание

1.	Спецификация	1
2.	Установка	2
2.1	Внешний вид индикатора	2
2.2	Клавиатура	3
2.3	Подключение тензодатчиков	3
3.	Рабочий режим индикатора	3
3.1	Включение индикатора. Автоматическая установка нуля	3
3.2	Установка показаний дисплея в ноль	4
3.3	Учет тары	4
3.4	Функция суммирования	4
3.5	Установка параметров	4
3.6	Подключение дублирующего табло	4
3.7	Подключение индикатора к компьютеру	6
4.	Калибровка	6
5.	Сообщения об ошибках	8
6.	Зарядка аккумулятора	8

1. Спецификация

Модель	СКИ-12
Класс точности	III, n=3000
Скорость АЦП	10 Гц
РКП тензодатчиков	1,5 – 3мВ/В
Значения дискретности	1/2/5/10/20/50
Дисплей	6-ти значный светодиодный 6 ламп – сигнализаторов состояния
Интерфейс RS232	Скорость передачи 1200/2400/4800/9600
Питание	~220V / Аккумулятор DC6V/4Ah
Рабочая температура/влажность	-10+40С <90%
Температура хранения	20+50С

2. Установка

2.1 Передняя и задняя панели индикатора.




2.2 Клавиатура.

[ФУНК]	Для перехода в режим установки параметров нажмите и удерживайте клавишу более 5 сек.
[*]	В режиме взвешивания нажмите клавишу для прибавления текущего значения веса к суммарному значению. В счетном режиме нажмите клавишу при взвешивании эталонных образцов для расчета штучного веса.
[ТАРА]	Учет веса тары в режиме взвешивания.
[НОЛЬ]	Установка показаний дисплея в ноль.
[ВКЛ/ВЫКЛ]	Включение/выключение питания.

2.3 Подключение тензодатчиков.

1. Для подключения датчиков используется разъем 5-pin, схема подключения показана на рис. 2-3.
2. Используется 4-х проводная схема подключения (индикатор не поддерживает 6-ти проводную схему для подключения тензодатчиков на большом удалении от индикатора).
3. При включенном питании индикатора не допускается подключение или отключение тензодатчиков.
4. Индикатор предназначен для статического взвешивания.

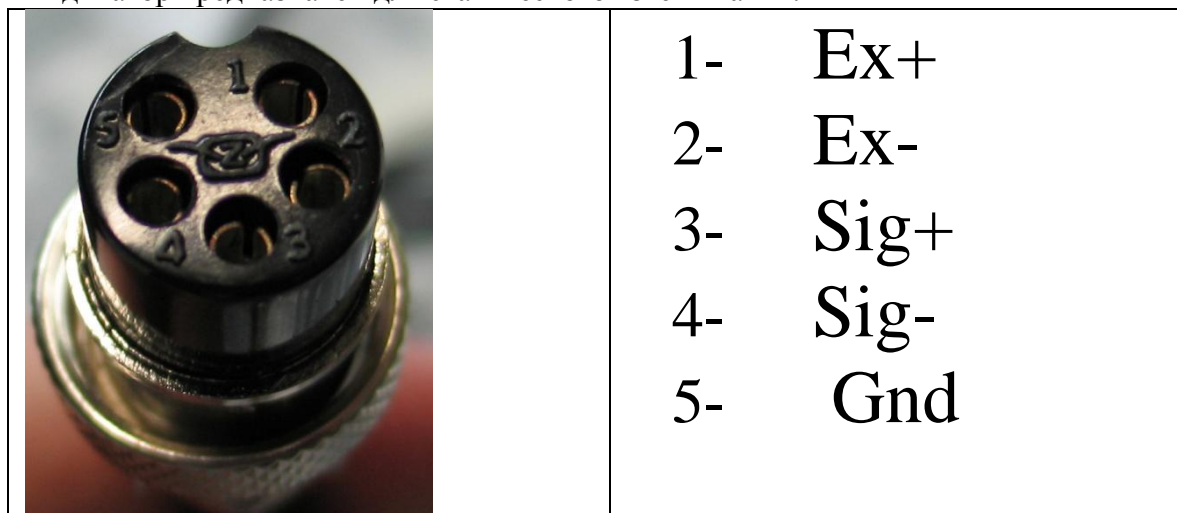

3. Рабочий режим индикатора.

3.1 Включение индикатора. Автоматическая установка нуля.

3.1.1 После включения питания индикатор выполняет внутренний программный тест по выявлению неисправностей. Во время выполнения теста показания дисплея меняются с 999999 до 000000.

3.1.2 Если после включения индикатора показания АЦП не соответствуют точно нулевому значению веса, но находятся в установленном диапазоне отклонений от нуля, то показания дисплея будут автоматически установлены в ноль. Если этого не происходит – необходимо произвести повторную калибровку нуля.

3.2 Установка показаний дисплея в ноль.

3.2.1 Если в режиме взвешивания, после снятия груза с весов, показания дисплея отличны от нуля, нажмите клавишу **[НОЛЬ]**.

3.2.2 Если показания веса при ненагруженной платформе находятся в установленном диапазоне нуля, нажатие клавиши **[НОЛЬ]** установит показания дисплея в ноль. Если показания веса находятся вне диапазона нуля, необходимо произвести калибровку весов или установить другое значение диапазона нуля.

3.2.3 Клавиша **[НОЛЬ]** работает только при стабилизации показаний дисплея (когда загорается сигнализатор СТАБ.).

3.3 Учет тары.

Положите тару на весы, нажмите клавишу **[ТАРА]** – значение веса тары будет сохранено в памяти весов, на дисплее высветится нулевое значение веса, загорится сигнализатор ТАРА.

3.4 Функция суммирования веса.

В режиме взвешивания, после стабилизации показаний веса, нажмите клавишу **[*]** – значение текущего веса будет добавлено к суммарному значению, загорится сигнализатор дисплея *.

Для возврата в обычный режим взвешивания, нажмите **[*]**.

В режиме суммирования необходимо, чтобы перед каждым последующим взвешиванием предыдущий груз был снят с весов и показания дисплея были установлены в ноль.

Для высвечивания на дисплее текущего значения суммарного веса (для контроля), необходимо снять груз с весов и нажать клавишу **[*]**.

Для обнуления значения суммарного веса, находясь в режиме просмотра суммарного веса, нажмите клавишу **[ФУНК]**.

3.5 Установка параметров.

В режиме взвешивания нажмите клавишу **[ФУНК]** и удерживайте в течение 5 сек. – индикатор войдет в режим установки параметров. Для перехода от одного параметра к другому используйте клавишу **[*]**. Для выбора значения параметра используйте клавишу **[ТАРА]**.

P1	Выбор единицы измерения веса
P1=1	Вес измеряется в килограммах
P1=2	Вес измеряется в фунтах

P2	Автоматическое отключение питания
P2=1	Питание не отключается автоматически
P2=2	Питание отключается, если весы не используются в течение 10 мин.
P2=3	Питание отключается, если весы не используются в течение 20 мин.
P2=4	Питание отключается, если весы не используются в течение 30 мин.

P3	Скорость передачи данных по RS232
P3=1	9600
P3=2	4800

P3=3	2400
P3=4	1200

P4	Тип данных, передаваемых по RS232
P4=1	Передается вес нетто
P4=2	Передается вес брутто

P5	Режим передачи данных по RS232
P5=1	Данные не передаются
P5=2	Данные передаются непрерывно
P5=3	Данные передаются при стабильном весе
P5=4	Данные передаются по команде (Z: эмуляция нажатия клавиши [НОЛЬ], T: эмуляция нажатия клавиши [ТАРА], R: запрос на однократную передачу данных).

P6	Режим подсветки дисплея
P6=1	Подсветка отключена
P6=2	Подсветка включается автоматически
P6=3	Подсветка включена постоянно

P7	Диапазон автоматического слежения нуля в режиме взвешивания
P7=1	0.5e
P7=2	1.0e
P7=3	1.5e
P7=4	2.0e
P7=5	2.5e
P7=6	3.0e
P7=7	5.0e


P8	Диапазон установки показаний дисплея в ноль по нажатию клавиши [НОЛЬ]
P8=1	2%НПВ
P8=2	4%НПВ
P8=3	10%НПВ
P8=4	20%НПВ

P9	Диапазон автоматической установки показаний в ноль при включении индикатора
P9=1	2%НПВ
P9=2	4%НПВ
P9=3	10%НПВ
P9=4	20%НПВ

P10	Уровень цифровой фильтрации сигнала
P10=1	высокий
P10=2	средний
P10=3	низкий

P11	Временной интервал усреднения показаний при нестабильной нагрузке
P11=1	длительный
P11=2	средний
P11=3	короткий
P12	Диапазон усреднения показаний при нестабильной нагрузке
P12=1	узкий
P12=2	средний
P12=3	широкий

3.7 Подключение индикатора к компьютеру по RS232.

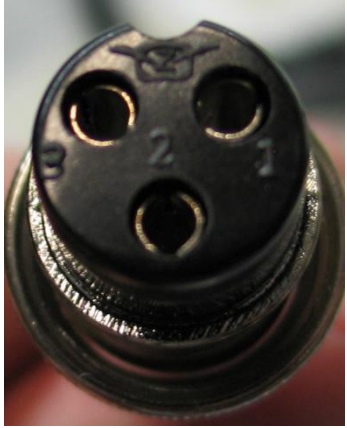	3- pin индикатор	9- pin компьютер	
	1 (Tx)	-----	2 (Rx)
	2 (Rx)	-----	3 (Tx)
	3 (GND)	-----	5 (GND)

Данные передаются в кодах ASCII, 1 стартовый бит, 1 стоповый бит, 8 бит данных. В режиме непрерывной передачи данных или в режиме передачи по стабилизации веса данные передаются в формате:

ww000.000kg (вес брутто)

wn000.000kg (вес нетто)

В режиме передачи данных по запросу индикатор выполняет операции в соответствии с командой компьютера:

Команда **R**: индикатор производит однократную посылку данных о весе на компьютер в одном из форматов, указанных выше.

Команда **T**: выполняется функция учета тары, как при нажатии клавиши **[ТАРА]**

Команда **Z**: выполняется установка показаний дисплея в ноль, как при нажатии клавиши **[НОЛЬ]**

4. Калибровка.

4.1 Подключите тензодатчик весов к индикатору в соответствии с п. 2.3 инструкции.

Включите питание индикатора и нажмите клавишу # в процессе выполнения теста – индикатор войдет в режим калибровки.

Шаг	Операция	Дисплей	Описание
1	Нажмите [ТАРА] для выбора дискретности	[d X]	Выберите дискрету из значений: (1/2/5/10/20/50), нажмите # для подтверждения
2	Нажмите [ТАРА] для выбора позиции десятичной точки	[P X]	Выберите позицию десятичной точки: 0~3, нажмите # для подтверждения

3	Установите НПВ	[FULL]	Для перехода к следующему разряду нажмите [ТАРА], для изменения значения разряда нажмите [НОЛЬ]. После установки значения нажмите # для подтверждения.
4	Калибровка нуля. Нажмите # , когда загорится сигнализатор СТАБ.	[nOLOAD]	Убедитесь, что на весах нет груза.
5	Калибровка диапазона НПВ. Нажмите # после нагружения весов грузом, равным по весу НПВ (дождитесь, пока загорится сигнализатор СТАБ).	[AdLOAD]	Если Вы хотите калибровать весы весом равным НПВ, поставьте вес на платформу и нажмите [#](дождитесь, пока загорится сигнализатор СТАБ). Индикатор допускает калибровку свободным весом. При вводе значения калибровочного (свободного) веса используйте [ТАРА] для перехода к следующему разряду, и клавишу [НОЛЬ] для изменения значения разряда. После ввода значения калибровочного груза, положите на весы груз, равный введенному значению. После того, как загорится сигнализатор [СТАБ], нажмите [#].
6		[End]	
7	Для сохранения произведенной калибровки, нажмите кнопку, расположенную под крышкой, запечатанной свинцовой пломбой, на задней панели индикатора.		После нажатия переключателя параметры калибровки сохраняются в памяти индикатора и индикатор перейдет в режим взвешивания. Если переключатель не будет нажат – параметры калибровки не сохраняются в памяти.

4.2 Быстрая калибровка нуля и диапазона НПВ.

Включите питание индикатора и нажмите клавишу # в процессе выполнения теста – индикатор войдет в режим калибровки.

4.2.1 Быстрая калибровка нуля.

В любой момент времени, перед появлением на дисплее надписи [nOLOAD], нажмите [ФУНК], - индикатор сохранит данные о дискрете, положении десятичной точки, значении НПВ, и войдет в режим калибровки нуля. После того, как загорится сигнализатор СТАБ, нажмите клавишу [НОЛЬ], на дисплее высветится сообщение [End]. Нажмите переключатель калибровки, расположенный под крышкой, запечатанной свинцовой пломбой, на задней панели индикатора – данные о калибровке сохраняются в памяти индикатора.

4.2.2 Быстрая калибровка диапазона НПВ.

В любой момент времени, перед появлением на дисплее надписи [AdLOAD], нажмите [#], - индикатор сохранит в памяти данные о дискрете, положении десятичной точки, параметры калибровки нуля, заданное ранее значение НПВ, и войдет в режим диапазонной калибровки. Положите калибровочный груз, равный по весу НПВ, на весы.

После того, как загорится индикатор СТАБ, нажмите переключатель калибровки, расположенный под крышкой, запечатанной свинцовой пломбой, на задней панели индикатора – данные о калибровке сохраняются в памяти индикатора.

5. Сообщения об ошибках.

ERR 1	Показание АЦП слишком мало для выполнения калибровки.
ERR 2	Показания АЦП, соответствующие точке нуля, установленной для калибровки, выходят за пределы установленного диапазона нуля.
ERR 3	Показания АЦП выходят за пределы диапазона нуля при включении весов.
ERR 4	В счетном режиме количество образцов было установлено равным нулю.
ERR 5	Значение НПВ весов было установлено равным нулю в режиме калибровки.
ERR 6	Значение штучного веса меньше 0.25e в счетном режиме.
bAt-lo	Низкая зарядка аккумулятора.

6. Зарядка аккумулятора. (ВАЖНО)

6.1 Зарядка индикатора начинается автоматически при подключении к индикатору зарядного устройства. Аккумулятор должен быть полностью заряжен перед первым включением индикатора в рабочем режиме. Красный провод: +, черный провод: - . Нарушение полярности подключение может привести к выходу индикатора из строя.

6.2 При малой зарядке аккумулятора на дисплее высвечивается сообщение [LoioL] после включения индикатора.

6.3 Перед первым включением аккумулятор необходимо заряжать не менее 20 часов.

6.4 Если аккумулятор не используется длительное время, необходимо производить зарядку аккумулятора в течение 10-12 часов каждые 2 месяца.

6.5 На аккумулятор гарантийные обязательства не распространяются.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: sec@nt-rt.ru

www.scale.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69